

Boletim Técnico Assessoria Técnica Consumidor Departamento de Suporte Técnico	CHASSIS BA-5D Modelos: KV-29FS100/FV300 KV-34FS100/FV250 KV-38FV250			
	<table border="1"><tr><td>Número</td><td>15/2002</td></tr><tr><td>Data</td><td>05/12/2002</td></tr></table>	Número	15/2002	Data
Número	15/2002			
Data	05/12/2002			

Referente:

Dica de conserto.
IC702 DA PLACA C INOPERANTE

Sintoma


Aparelho sem imagem. Som normal.

Causa


O IC 702 TDA 6108JF/N1B que faz a função de drive do CRT, danificado. Conforme o CRT (tubo de imagem) centelha, pode acarretar danos ao CI. Para proteger o integrado substituir, se necessário, o indutor L701 da placa C e verificar o R553 da placa A.

Procedimento

- 1) Substituir o IC 702 (TDA 6108JF/N1B) da placa C.

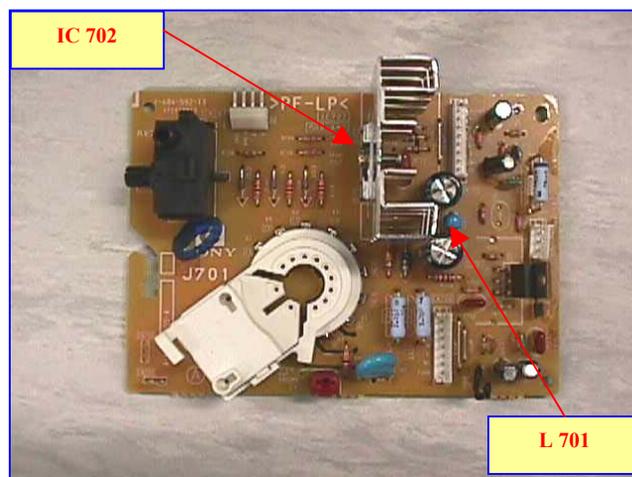

- 2) Confirme o valor do indutor L701. Se for de 100 μ H só troque o IC e verifique o resistor R553 da placa A.

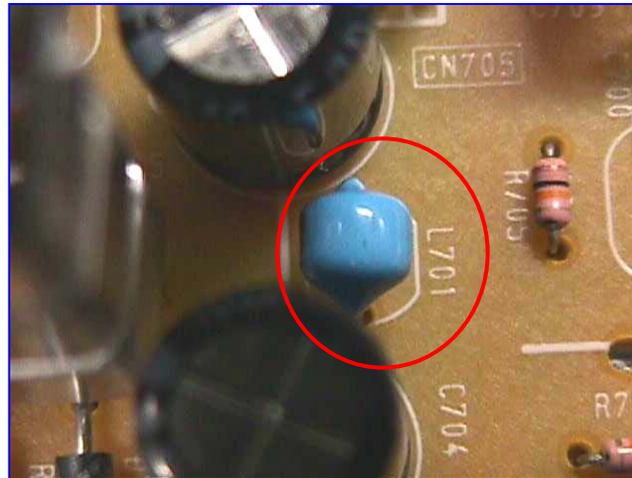

- 3) Se o indutor L 701 for de 68 μ H substitua por um de 100 μ H solicitando-o pelo código **1- 410- 482 - 21**.
- 4) Verifique se o R 553 de 0,47 ohms na placa A não está alterado. Se estiver troque o mesmo solicitando-o pelo código: 1-249-377-11.

Atenção: Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	POSIÇÃO DA PEÇA	CÓDIGO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	310	1	02	60	IC702	8-759-562-43	15/2002
	310	1	43	66	L 701	1-410-482-21	15/2002