

Boletim Técnico

Assessoria Técnica Consumidor
Departamento de Suporte Técnico

Chassis BA-5D

Modelos: KV-29FS100 / 34FS100 / KV-29FV300
KV-34FV250 / 38FV250

Número 02/03

Data 02/04/2003

Referente:

Imagem trêmula ou distorcida na parte superior da tela

SINTOMA

Aparelho com a imagem distorcida na parte superior da tela (pé de vento) ou com a imagem trêmula como se estivessemos modulando o horizontal com um sinal de baixa frequência.





CAUSA

Este sintoma pode ocorrer quando o televisor recebe sinais de vídeo que apresentem problemas no **sincronismo horizontal**, particularmente em algumas fitas de VHS, discos DVD ou em alguns canais decodificados de TV à cabo.


SOLUÇÃO

Retirar o capacitor eletrolítico C582 de 1 μ F que está ligado no pino 35 do IC301 da placa A.

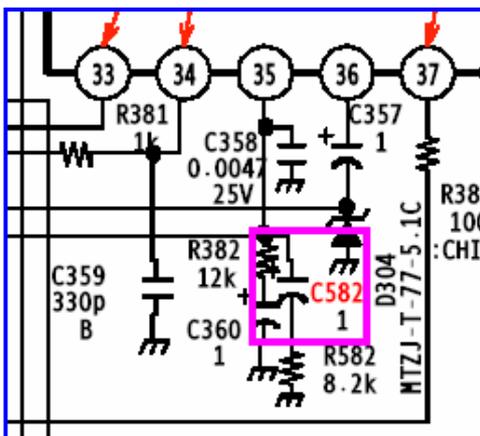

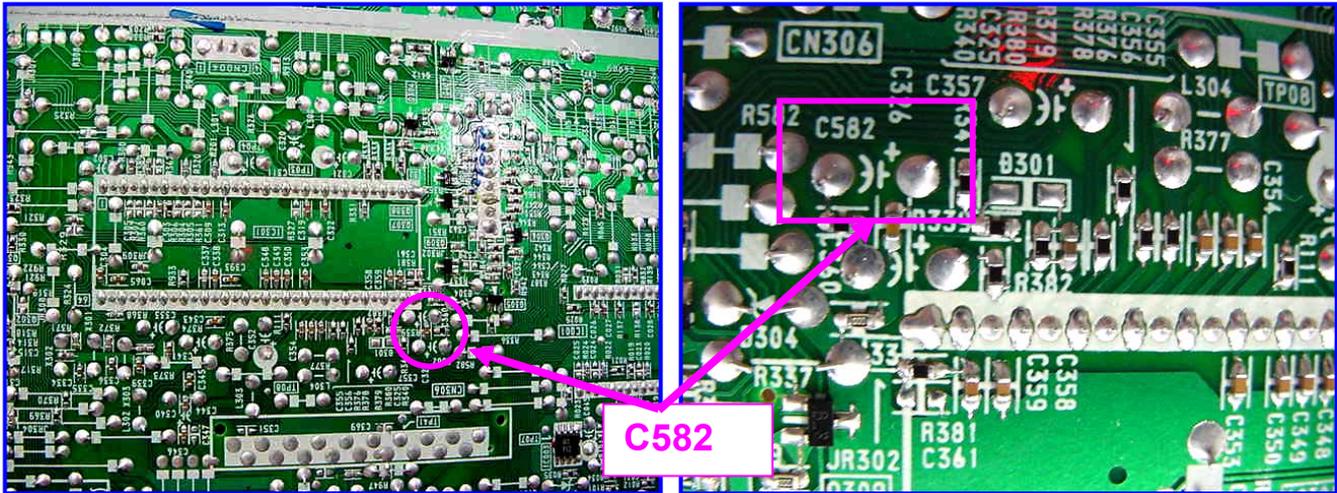

⚠️ **Atenção:** No momento de ligar novamente os conectores entre as placas, tomar cuidado para não inverter os cabos.

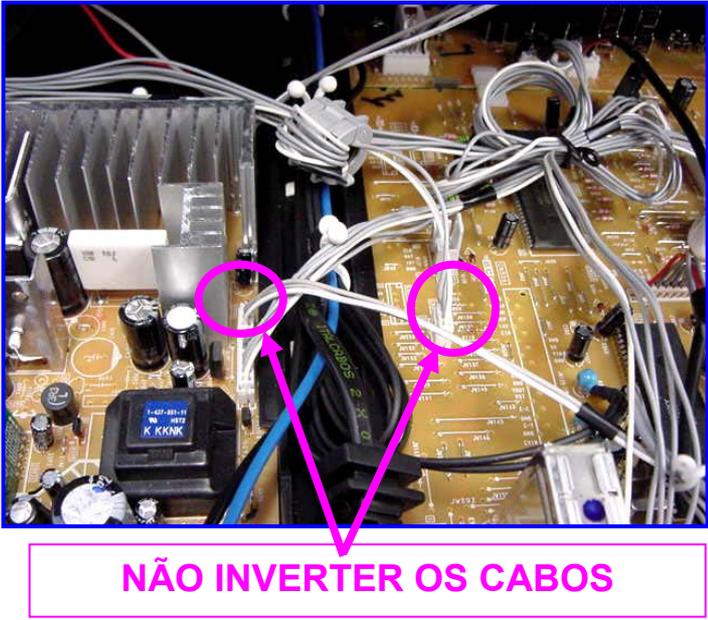

⚠️ **Atenção:** Para preenchimento da Ordem de Serviço utilizem os seguintes códigos.

Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	CÓDIGO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES
Código	354	D	-	66	-	02/2003