

SONY

Sony Comércio e Indústria Ltda.

Boletim Técnico KV-29V55/34V55

Assistência Técnica Consumidor

Número 017/94
Data 26/10/94

Referente:


Alteração no circuito de Alta Tensão

Sintoma:

Fuga de alta tensão e conseqüente carbonização da trilha do circuito impresso que sai do pino 8 ou 10 do Fly-Back T501.

Retirar R550 e R551 substituindo-os por um curto (jumper com fio de 0,5mm ϕ)

Retirar do lugar o capacitor C550 (0,068 μ F/ 200V) e coloca-lo na posição C510 (ao lado do Fly -Back T501)

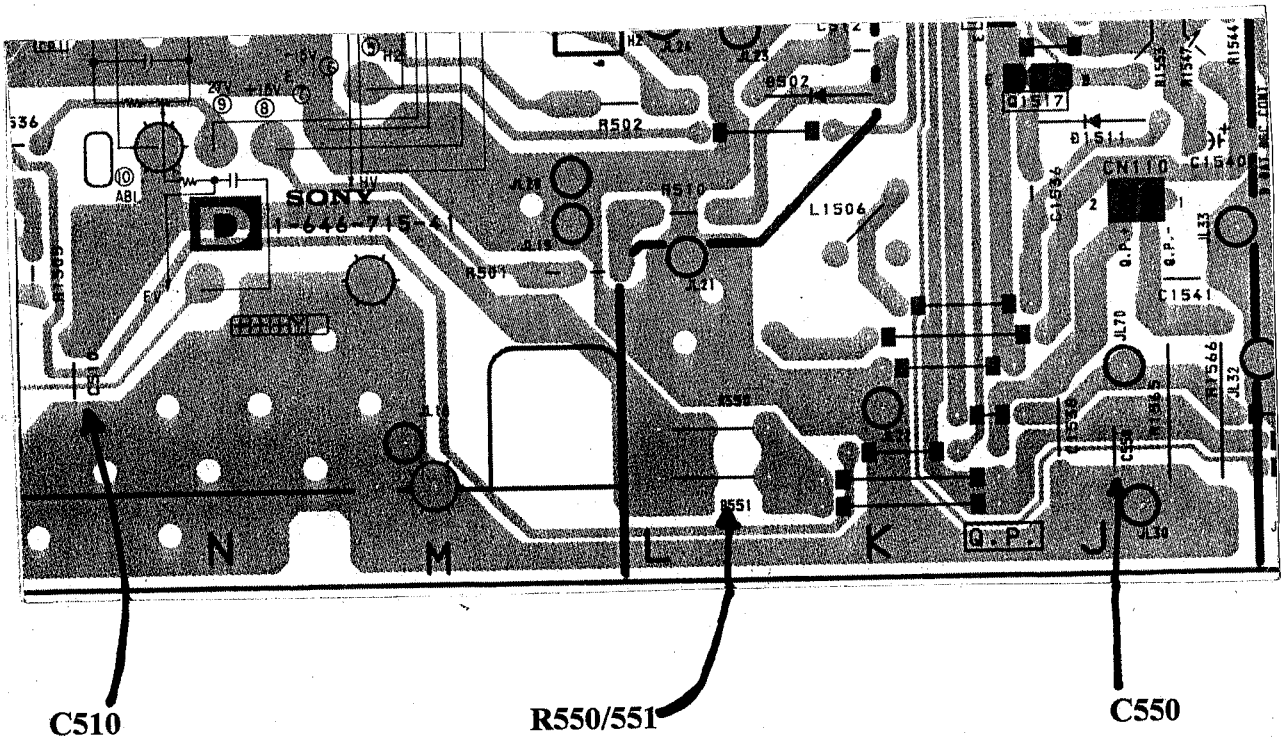

Atenção: Executar esta alteração em todos os aparelhos que entrarem para reparo mesmo sem este problema, com número de série *menor* que 3001700 para 29' e 3000498 para 34'. Anote no manual de serviço e arquive junto.

Elaborado: <i>[Assinatura]</i>	Verificado: <i>[Assinatura]</i>	Aprovado: <i>[Assinatura]</i>
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------