



Motor DIP SW	X	Y	Z
1	ON Korak	-	-
	OFF Polukorak		
2	ON	Korak	
	OFF		
3	ON	-	Korak
	OFF		Polukorak
4	ON Invert	-	-
	OFF Normal		
5	ON	-	Invert
	OFF		Normal
6	ON	-	Invert
	OFF		Normal
7	ON	-	-
	OFF		
8	ON	-	-
	OFF		

**1 - Napajanje motora i logike:**

All1, All2 (Napajanje kontrolne logike)  
X1, X2 (Napajanje motora X ose)  
Y1, Y2 (Napajanje motora Y ose)  
Z1, Z2 (Napajanje motora Z ose)

**2 - Napajanje bušilice:**

SPIN1, SPIN2 (Napajanje motora bušilice)

**3 - Priključak za trakasti kabl:**

1 masa  
2 Y4 (četvrti izvod motora Y ose)  
3 masa  
4 Y3 (treći izvod motora Y ose)  
5 masa  
6 Y2 (drugi izvod motora Y ose)  
7 masa  
8 Y1 (prvi izvod motora Y ose)  
9 masa  
10 Y0 (zajednički izvod motora Y ose)  
11 masa  
12 +5V  
13 masa  
14 Yswtch (krajnji prekidač Y ose)  
15 masa  
16 Z4 (četvrti izvod motora Z ose)  
17 masa  
18 Z3 (treći izvod motora Z ose)  
19 masa  
20 Z2 (drugi izvod motora Z ose)  
21 masa  
22 Z1 (prvi izvod motora Z ose)  
23 masa  
24 Z0 (zajednički izvod motora Z ose)  
25 masa  
26 +5V  
27 masa  
28 masa  
29 masa  
30 Zswtch (krajnji prekidač Z ose)  
31 Napajanje za bušilicu, vod prvi  
32 Napajanje za bušilicu, vod drugi  
33 Napajanje za bušilicu, vod drugi  
34 Napajanje za bušilicu, vod drugi

**4 - Priključak za motor X ose**

1 Prvi izvod motora X ose  
2 Drugi izvod motora X ose  
3 Treći izvod motora X ose  
4 Četvrti izvod motora X ose  
5 Zajednički izvod motora X ose

**5 - Priključak krajnjeg prekidača X ose**

1 +5V  
2 Krajnji prekidač X ose  
3 masa

**6 - "Debug mod" konektor (konektor koji se koristi samo pri razvoju i testovima)**

1 slobodan (nije spojen)  
2 masa  
3 prikljucček za slanje parametara na serijski port

**7 - "ICSP" konektor (služi za programiranje mikrokontrolera na ploči)**

1 slobodan  
2 ide na RB7  
3 ide na MCLR  
4 ide na RB7  
5 masa  
6 slobodan  
7 ide na RB6  
8 ide na RB7  
9 slobodan  
10 slobodan

\* Za detalje pogledati šemu.

**8 - "Jumper" za selekciju programske ili radnog režima**

Za programske režime kontaktima kapičama prespojiti kontakte

1 - 2  
4 - 5  
7 - 8

Za radni režim kontaktima kapičama prespojiti kontakte

2 - 3  
5 - 6  
8 - 9

**9 - Konektor sa izlazima za buduća proširenja (trenutno se ne koristi)**

1 slobodan  
2, 3, 4 Izlazi sa šift registra

**10 - "Dip switch" za konfiguriranje načina rada motora.**