

Produto : Televisor
Modelo : Todos os Modelos


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ref.: Alteração na Fonte de 8V

Uma falha na alimentação de 8V dos pinos 9 e 39 do microprocessador faz com que o televisor desligue, assim, para eliminarmos esta possibilidade solicitamos que os transistores reguladores desta fonte sejam substituídos por um do tipo **BD135/16** (código CCE - 138113516). Mesmo em televisores que utilizam dois transistores BC337 como regulador de 8V os mesmos devem ser retirados e substituídos por **apenas um BD135/16**.

ATENÇÃO

Os terminais deste transistor **NÃO** são iguais ao do BC337, por isso deve haver um cuidado especial ao inserir este componente no PCI. Veja a figura a Seguir.

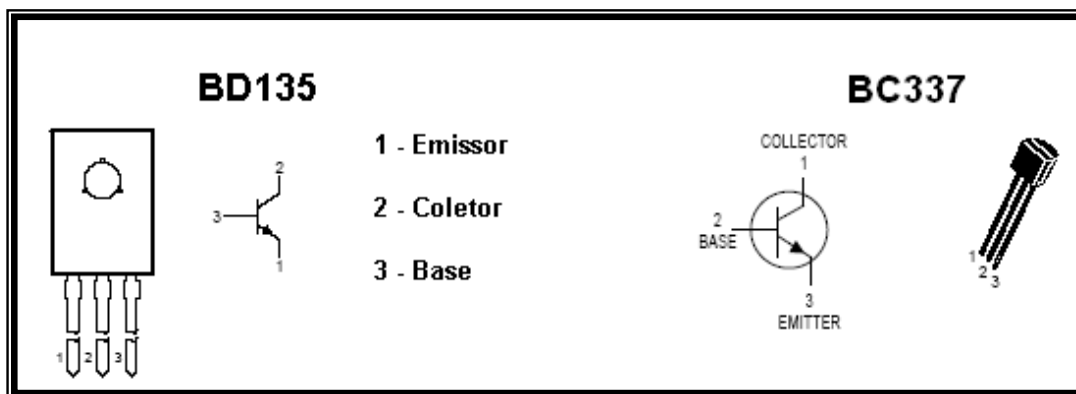

IMPORTANTE

Para lançamento das peças na OS deve-se utilizar o código de modificação (101).

Sem mais,
Atenciosamente.
Rede de Serviços
DECAT – CCE