



DEPARTAMENTO	DATA	SETOR	INFORMATIVO	ABRANGENCIA
				TV-29USP
DECAT	AGO/10	SUPORE TÉCNICO	044 / 2010	TVS-2910
				TV-2918USP


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ref.: Substituição de Capacitores

Foi constatado em nosso laboratório, que os modelos de televisores acima tem apresentado falha no oscilador vertical **TDA-8179F** em decorrência do mau funcionamento de alguns capacitores, podendo comprometer o perfeito funcionamento do aparelho.

Orientamos os postos, quando da entrada desses modelos, efetuar a troca desses capacitores: **C310 / C311** - 470pf/50V (SMD) que podem ser pedidos no código CCE **49.20471.00**

Verifique também **C402/C406** -330pf/2KV (Cerâmica) , caso seja semelhante ao da foto,deve ser substituído pelo código CCE **24.43317.94**

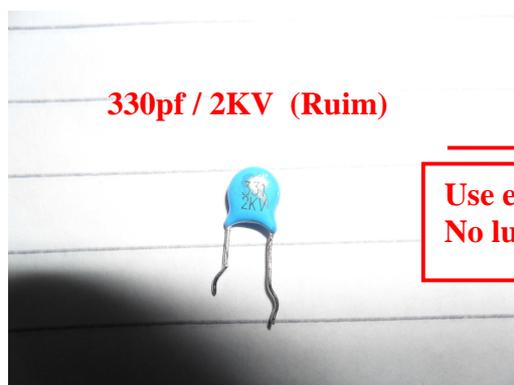

Use este
No lugar



Nos encontramos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que ainda se faça necessário.

Sem mais,
Atenciosamente.
Suporte Técnico
DECAT - CCE