

Sony Comércio e Indústria Ltda.

## **Boletim Técnico**

Assistência Técnica Consumidor

## KV-29T75/T80

Número	35/99	
Data	16/12/99	


Referente:


## **DICA DE CONSERTO**

SINTOMA: ZUMBIDO

SOLUÇÃO:


1) Distanciar capacitor C507 e D501 da placa A (principal)

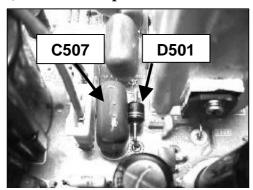

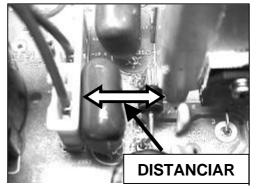

2) Retirar a bobina L501 da placa A e recolocar após colar com o Araldite.



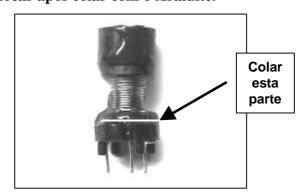

## Obs. Este sintoma é semelhante ao Zumbido do Fly Back quando está danificado.

►Atenção: Para preenchimento de Ordem de Serviço utilizem seguintes códigos.									
	Campo	SINTOMA	NAT. DEFEITO	DEFEITO	SERV. EXECUTADO	POSIÇÃO DA PEÇA	OBSERVAÇÕES		
	Código	540	6	31	66	L501,C507,D501	35/99		

Elaborado:	Verificado:	Aprovado:
		•

35/99